

エラーコード／対処方法

【DEXTER】乾燥機 Aシリーズ（～2014年10月）

※ ○印が付いているエラーは使用方法の間違いや雷や地震によって出る場合があります。電源の入切を行ってください。
ブレーカーの入切を行ってください。ブレーカーの入切は、落としてから1分以上置いて入れてください。

エラーコード	故障内容と原因	対処方法
F1	温度センサーエラー 温度センサーのショート、配線のショート	温度センサーの配線点検 温度センサーの交換
F2	温度センサーエラー 温度センサーの配線の断線	温度センサーの配線点検 温度センサーの交換
F3	○ 基板メモリーエラー 基板のメモリーの不具合	ブレーカーの入切、または基板交換
F4	○ 基板通信エラー 基板の通信の不具合	ブレーカーの入切、または基板交換
F5	○ マイクロチップエラー マイクロチップの電氣的な異常	ブレーカーの入切、 基板のボタン電池の点検交換、もしくは基板交換